


圧縮施工手順

バイメタルスプライスの圧縮取り付けガイドライン

参照) バレル：膨らんだ胴体部分、クリンプ：圧着、バイメタルスプライス：アルミと銅の直線接続材

- 1) ご使用になる電線サイズに適した、バイメタルスプライスを選択します。適切な導体サイズのご確認はバレル上の部品番号でも識別できます。 * BMS3-38/22 は 38 mm²のアルミ/22 mm²の銅を意味する。
- 2) ツールチャート（表 1）に示されているおおよその長さに電線の被覆を剥きます。アルミ・銅導体にキズを付けないようにご注意ください。アルミ導体に関しては、ワイヤーブラシをかけ、酸化被膜を除去する必要があります。
* アルミらくらくソケット®などのケーブル剥取工具を使用すれば、電線の被覆を剥く作業と同時に、アルミ導体のブラッシングも行うことが出来ます。
- 3) ブラッシングしたアルミ導体を電線が止まるまで端子に挿入し、導体部にコンパウンドが完全に塗布されていることを確認します。銅導体はブラッシングの必要はありませんが、同様に電線が止まるまでスプライスに挿入します。
* ツールチャート（表 1）に示されている導体挿入長もご参考になれます。導体への挿入長の印を付ける事をお勧めします。
* 端子内部でコンパウンドが固まっており、挿入しにくい場合もございます。電線の通り道を塞いでいるコンパウンドの中央部分に通り道（空洞）を作って頂くとスムーズに挿入が出来るようになります。
- 4) ツールチャート（表 1）に示されている取り付け工具を使用して、バレル上にあるクリンプゾーン内にて圧縮します。アルミ側は圧縮後、余分なコンパウンドを取り除きます。

注） 万が一のバリやキズの発生を防ぐ為、端子への圧縮前に一度、甘噛みを行い端子とダイスの咬み合わせが適正（平行）かご確認後、最終圧縮作業を行う事をお薦め致します。

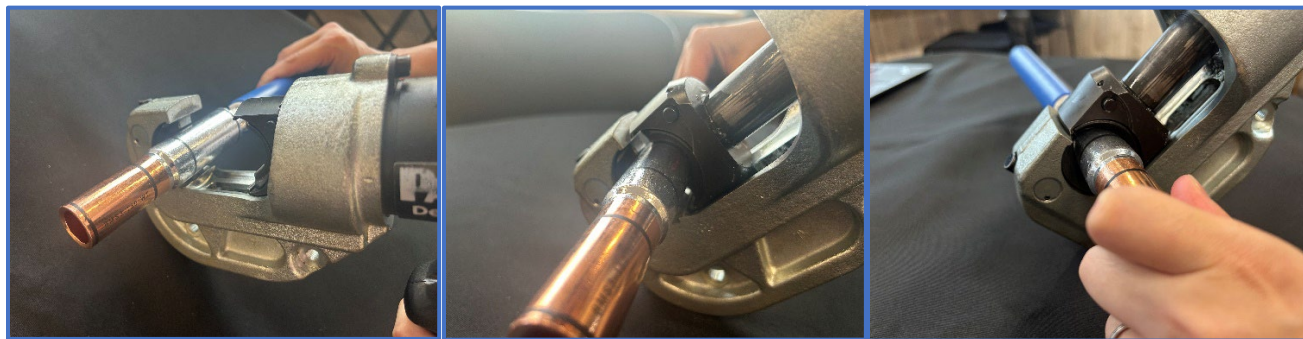

- 5) ケーブル被覆とバイメタルスプライスの絶縁・防水処理を行います。

STEP1	STEP2
	
バイメタルスプライスのバレル上には電線サイズが記載、クリンプ範囲指定のラインが記載 ツールチャート(表 1)の電線ストリップ長を参照	- 被覆を剥いたアルミ導体はワイヤーブラシをかけ酸化被膜を除去します。 * アルミ導体の向きに合わせ、3~4回ブラッシング • らくらくソケット®を使って被覆剥きとブラッシングを同時に行う事も出来ます。
STEP 3	STEP4
	
アルミ電線をバイメタルスプライス（アルミ側）に挿入する前に、導体に挿入長の印を付ける事をお勧めいたします。 ツールチャート(表 1)のバレル長を参照	一度引き抜き抜き、再挿入する事によりコンパウンドが均一に塗布され、挿入もよりスムーズになります。 * 内部のコンパウンドが酸化被膜を破り接触抵抗を下げる役目をします。 また、水分を侵入させないよう腐食を防止します。

STEP 5	STEP6
	
Step 4 後、アルミ電線を、アルミ導体が止まるまで奥に バイメタルスプライス（アルミ側）に挿入します。 ツールチャート(表 1)の導体挿入長を参照	アルミ導体が確実に端子奥まで挿入されたことを確認後 必要なクリンプの数を圧縮してください。 ツールチャート(表 1)のクリンプ回数を参照。
STEP7	STEP8
	
圧縮完了後の前面の様子。 ツールチャート(表 1)のクリンプ回数を参照。	銅導体が確実に端子奥まで挿入されたことを確認後 必要なクリンプの数を圧縮してください。 ツールチャート(表 1)のクリンプ回数を参照。

STEP9	STEP10
	
圧縮作業が全て完了、前面の様子。 ツールチャート(表 1)のクリンプ回数照。	最後にラバーマスティックテープによる絶縁・防水処理を行います。 ＜ST2228-200-10BKの巻き付け方法＞ よりテープ長参照。
STEP11	STEP12
	
最後に絶縁・防水処理を行います。 ラバーマスティックテープを引き伸ばしながら巻き付ける。 重ね巻きは 1 回で OK	バイメタルスプライスの絶縁・防水処理が完了。 ＜ST2228-200-10BKの巻き付け方法＞ よりテープ長参照

ツールチャート（表 1）

圧縮作業の場合

部品番号	電線サイズ(mm ²) アルミ/銅	アルミ胴体側					銅胴体側				
		寸法(mm)		工具：CT-2931/STBT			寸法 (mm)		工具：CT-2931/STBT		
		バレル長	電線ストリップ長	ダイス型番	色/番号	圧縮回数	バレル長	電線ストリップ長	ダイス型番	色/番号	圧縮回数
BMS3-38/22	38/22	40	45	CD-920-2/0	黒/P45	2	30	35	CD-920-2	茶/P33	2
BMS3-60/38	60/38	46	55	CD-920-4/0	オリーブ/P54	2	38	50	CD-920-1	緑/P37	2
BMS3-100/60	100/60	50	60	CD-920-300	白/P66	2	40	50	CD-920-1/0	ピンク/P42	2
BMS3-150/100	150/100	55	65	CD-920-400	青/P76	2	44	50	CD-920-4/0	紫/P54	2
BMS3-200/150	200/150	58	65	CD-920-400	青/P76	2	46	55	CD-920-300	白/P66	2
BMS3-250/150	250/150	60	70	CD-920-600	緑/P94	2	46	55	CD-920-300	白/P66	2
BMS3-325/200	325/200	65	75	CD-920-750	黒/P106	3	54	65	CD-920-400	青/P76	3

ラバーマスチックテープの取り付け

端末の絶縁・防水処理には StrongHold ST2228 シリーズのラバーマスチックテープを推奨します。

ラバーマスチックテープはエチレンプロピレンゴム（EPR）の裏打ちで構成され、粘着性のある温度安定性のある電気グレードのマスチックに接着された自己接着マスチックテープです。優れた電気的特性、優れた接着性、耐湿性、耐薬品性。不規則な形状に伸ばす、包む、または成形する事ができ断熱材の蓄積、防水、表面保護を提供致します。

＜使用用途＞


- バスバーの腐食保護と絶縁
- 固体誘電体ケーブルのスプライスと終端の絶縁と防湿
- 2kV までの一次絶縁

部品番号	材質	幅	長さ	厚み	電圧	使用温度	耐湿性	耐UV性	梱包数
ST2228-200-10BK	ラバーマスチック	51mm	3 m	1.7mm	2k v Max	Max90℃	○	○	10



＜ST2228-200-10BKの巻き付け方法＞

- ・アルミ胴体側から巻き付け重ね巻きして行く（重ね合わせを下向きにする）。
- ・重ね巻き幅はテープの半分幅が目安。

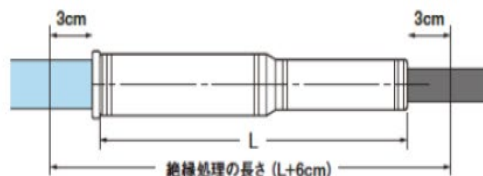


製品の詳細はこちらをご覧ください

<https://www.panduit.co.jp/solution/stronghold/>

熱収縮チューブの取り付け

- 熱収縮材料の情報、チューブのサイズ、定格電圧、および収縮温度については、Panduit のカタログまたは www.panduit.com を参照してください。
- 必要に応じて電線の絶縁部をカバーできる長さにチューブをカットします。電線の絶縁部に少なくとも 50mm のオーバーラップを推奨します。
- 標準のトーチまたはヒートガンで収縮します。スプライスはチューブの中心から端に向かって、端子はコネクタの圧着部分から電線の絶縁部に向かって収縮させます。チューブの端から接着剤が流れることで、収縮が完了したことを示します。

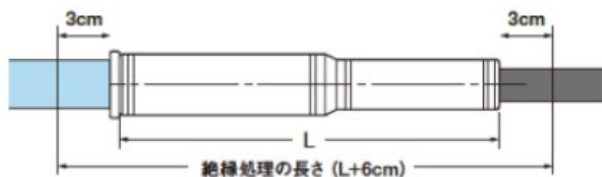

製品番号	収縮前内径	収縮後内径	長さ	梱包数	対象ケーブル
HST0.4-6-5Y	10.2	4.1	1219	5	22～38 mm ²
HST0.8-12-5Y	19.1	5.6	304	5	38～60 mm ²
HST1.1-12-5Y	27.9	9.5	304	5	100～150 mm ²
HST1.5-12-5Y	38.1	12.7	304	5	200～250 mm ²
HST2.0-12-2Y	50.8	16.9	304	2	325～400 mm ²



お問い合わせ先

パンドウイトコーポレーション日本支社

email : jpn-toiawase@panduit.com